



BANGA

BANGA:

Ein Sommer - Bungalow mit Badzelle und Küchenzeile, integrierten Ablagen und Bettgestellen.

erbaut:	ab 1971
durch:	Bungalows International SRL, Mailand
derzeitiger Standort:	Italien
vor Ort aufgestellt:	zwischen 1973-75
Nutzung bis ca. 1990	
Sanierung	Planung durch: BAKU - Dr. P. Voigt, Architekt; Prof. Dr. E. Genzel Durchführung: Fiber Tech, Chemnitz

Material der Außenhaut:

- glasfaserverstärktes Polyesterharz mit PUR-Dämmung (2,5 mm - 30 mm - 2,5mm)

Material des Innenausbaus:

- glasfaserverstärktes Polyesterharz (1 mm)

- Fußboden aus Holzwerkstoffplatte auf Holzbalken, auf Stahlgestell mit Stahlfüßen

Material der Türen:

- glasfaserverstärktes Polyesterharz (ca. 3 mm)

- Bettgestell, Scharniere aus Eisen
- zum Teil Einfassungen aus Aluminium vorhanden
- vorhanden sind Armaturen, Zahnbecher- und Toilettenpapierhalter, Badspiegel, Küchenboiler

Zustand vor der Sanierung:

- oberflächliche Verschmutzungen, Bemoosung
- eingesägte Küchenplatte, evtl. um Kochfläche zu integrieren
- jegliche Metalle sind ver- bzw. angerostet
- Elektronik vorhanden, Zustand wurde nicht geprüft
- Zu- und Abwasserleitungen vorhanden, Zustand wurde nicht geprüft
- im Innenraum mancher Bangas sind kleine Graffiti bzw. Aufkleber vorhanden

- einige Bangas haben Risse in Gelcoat, kleine Stellen mit freiliegenden Fasern, Risse im GFK an Deckenloch durch unsachgemäßen Transport

Transport:

- mittels Transportgestell, um weitere Risse zu vermeiden
- 2 Bauteile separiert, in Hochkantstellung, um Überbreite zu vermeiden
- per LKW, Zug oder Schiff möglich

Ansicht Eingang,
ausgehängte Tür



Ansicht Fensterfronten



Wohnraum,
mit integrierter Möblierung



Küchenzeile und Tür zur Badzelle




Blick zum Eingang, Tür zur Badzelle,
ausgehängte Eingangstür




integrierte Möblierung der Badzelle,
Bodenablauf vorhanden



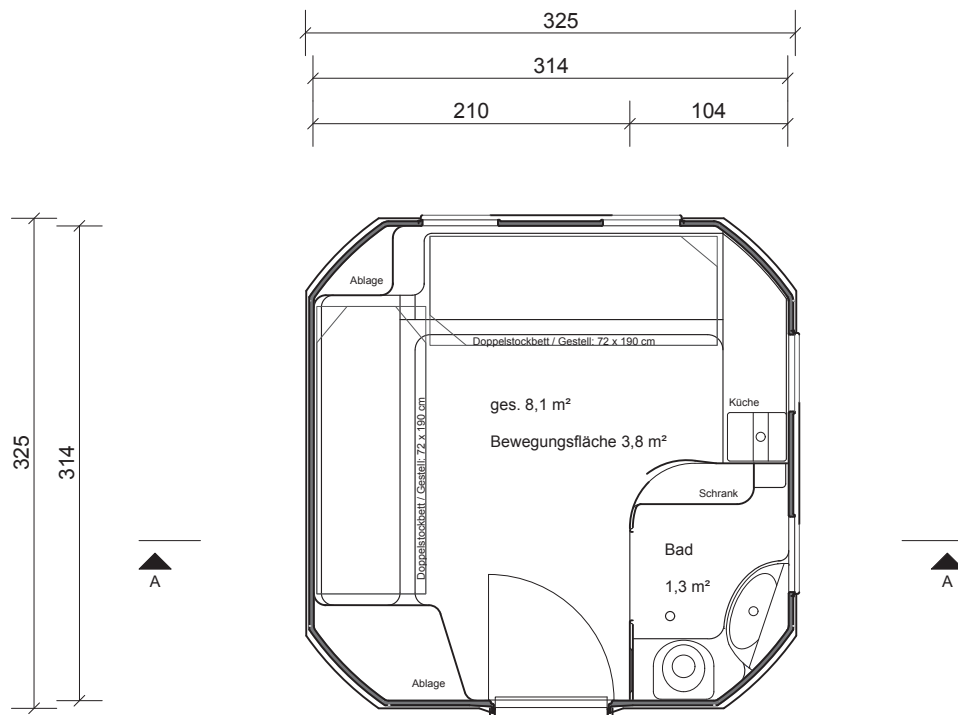


Grundriß

M 1 : 50

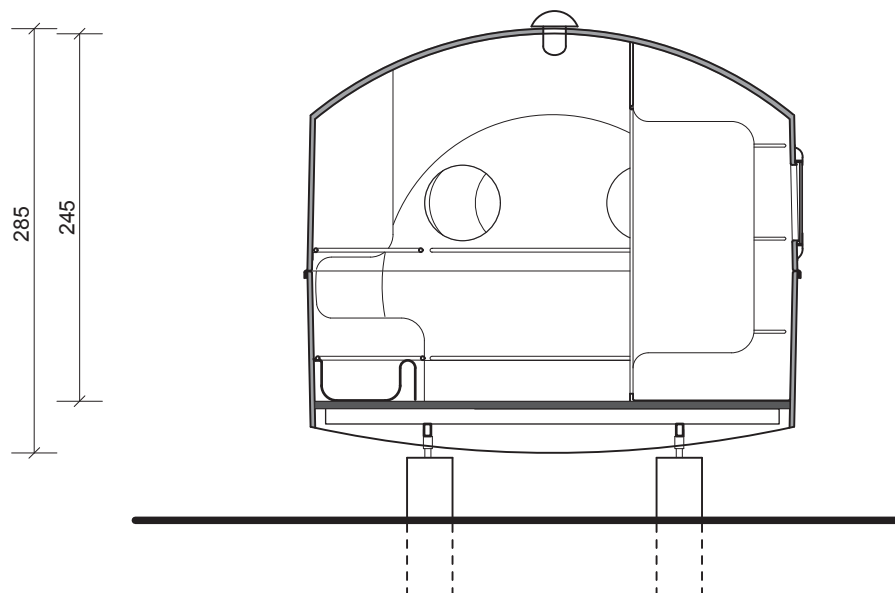


Schnitt A - A

M 1 : 50

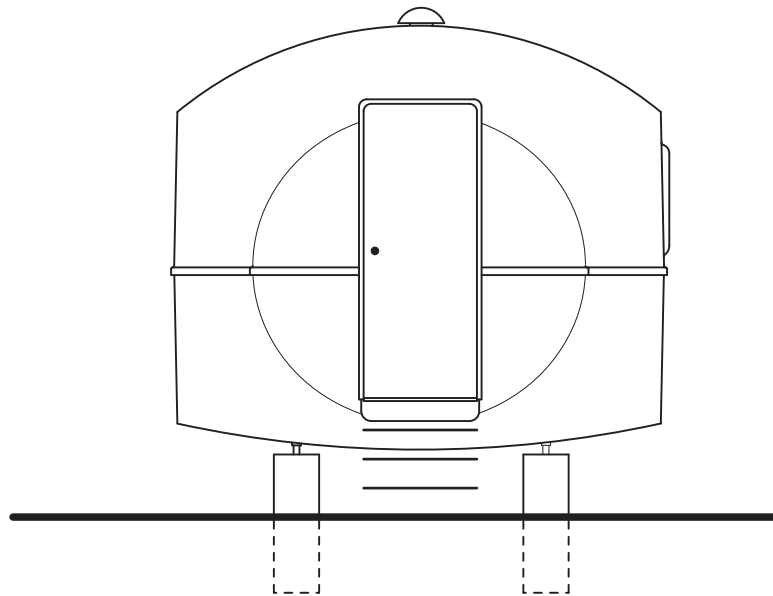

Ansicht Eingang M 1 : 50

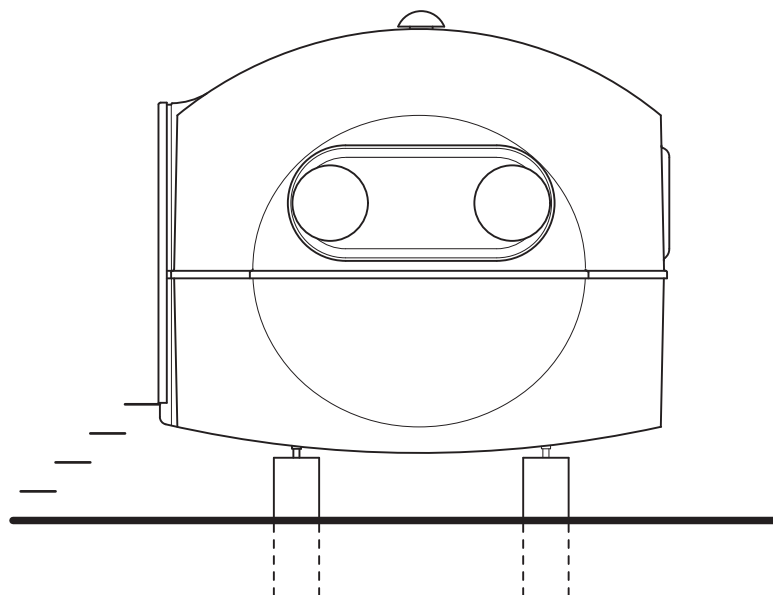

Ansicht Seite M 1 : 50

BANGA

